

SERVICE - INFO



LuK Nr: 333 0170 11 – 330mm TDCA 28 x 32 x 17

Bulletin 988 1000 710


STEYR – M9078, M9083, M9086, M9094, [Sisu / MWM]



CASE – CS78, CS86, CS94 [Sisu / MWM]



Info:	333 0170 11 replaces / ersetzt / remplace / sustituye a / sostituisce 333 0136 10 / 333 0170 10
(GB)	Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 185 ± 0.5 mm and a depth of 8 mm to avoid rivet contacting flywheel.
(D)	Um zu verhindern, dass die Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen, muss die innere Vertiefung des Schwungrades auf einen Durchmesser von 185 ± 0.5 mm und eine Tiefe von 8 mm nachgearbeitet werden.
(F)	Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de 185 ± 0.5 mm et une profondeur de 8 mm pour éviter que le rivet ne touche le volant-moteur.
(E)	Rectifique el hueco interior del volante-motor con un diámetro de 185 ± 0.5 mm y una profundidad de 8 mm, con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.
(I)	Rettificare nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di 185 ± 0.5 mm e una profondità di 8 mm per evitare che il rivetto entri in contatto con il volano.
LuK Repset:	633 3008 09 = 233 0034 10 [331 0228 10] + 333 0170 11

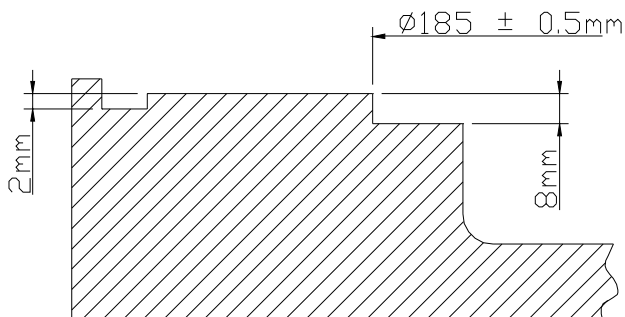

Flywheel
Schwungrad
Volant-moteur
Volante-motor
Volano

