




Service Info


Bulletin 9882004120

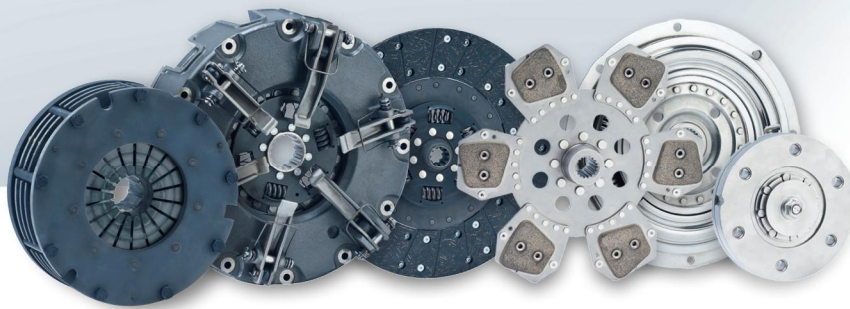

LuK Nr: 631 0878 09 – 310/310mm XGW6 & 310mm TDCA 46.5 x 51 x 23

LANDINI MASSEY FERGUSON** STEYR** VALTRA****

Info:	FLYWHEEL INFORMATION / SCHWUNGRADINFORMATION / INFORMATIONS SUR LE VOLANT-MOTEUR / INFORMACIÓN DEL VOLANTE / INFORMAZIONI VOLANO
(GB)	The location recess of 0.5mm depth and external register diameter of 362.114 – 362.290mm must be restored when flywheel is machined.
(D)	Bei der Bearbeitung des Schwungrads müssen die Einbautiefe von 0,5 mm und der externe Registerdurchmesser von 362.114–362.290 mm wiederhergestellt werden.
(F)	Il faut restaurer l'épaulement de montage de 0,5 mm de profondeur et le diamètre de l'épaulement guide de 362.114 – 362.290 mm lorsque le volant-moteur est rectifié.
(E)	Deben mantenerse la distancia relativa a la zona de fricción a 0,5 mm de profundidad y el diámetro de fricción externo a 362.114 – 362.290 mm cuando el volante esta mecanizado.
(I)	Riportare la cavità della sede ad una profondità di 0,5 mm e il diametro di centraggio esterno a 362.114 – 362.290 mm quando si rettifica il volano.
LuK Repset:	631 0878 09 = 231 0084 10 [331 0212 10] + 331 0212 10 + 6 x M10 x 1.25 x 110mm bolts

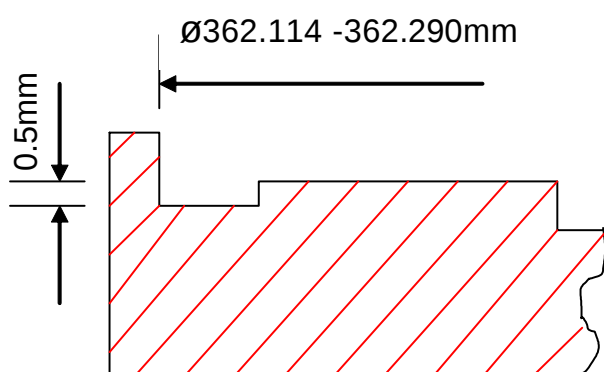

631 0878 09

******For model information please see LuK Catalogue • Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog • Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK • Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK • Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK