

# SERVICE - INFO





**LuK Nr: 330 0015 12 – 295mm TDCA 1 1/8" x 10**

**Bulletin 988 2000 290**

**CASE IH\*\***

<b>Info:</b>	<b>330 0015 12 Replaces / Ersetzt / Remplace la / Sustituye a / Sostituisce 330 0015 10</b>
<b>(GB)</b>	The torsion damper of the new disc has a larger diameter than previous. The flywheel counterbore must be increased to a diameter of $170 \pm 0.5$ mm to a depth of $3 \pm 0.5$ mm.
<b>(D)</b>	Der Durchmesser des Torsionsdämpfers der neuen Scheibe ist größer als bisher. Der Schwungrad-Topf muss auf einen Durchmesser $170 \pm 0,5$ mm und eine Tiefe von $3 \pm 0,5$ mm vergrößert werden.
<b>(F)</b>	L'amortisseur de torsion du nouveau disque a un diamètre plus important qu'avant. L'alésage du volant-moteur doit être augmenté de manière à obtenir un diamètre de $170 \pm 0,5$ mm et une profondeur de $3 \pm 0,5$ mm.
<b>(E)</b>	El amortiguador de torsión del nuevo disco tiene un diámetro mayor que el anterior. El ensanchamiento del volante motor debe ajustarse a un diámetro de $170 \pm 0,5$ mm y una profundidad de $3 \pm 0,5$ mm.
<b>(I)</b>	Lo smorzatore torsionale del nuovo disco presenta un diametro più ampio rispetto al precedente. La svasatura del volano deve essere aumentata ad un diametro di $170 \pm 0,5$ mm e una profondità di $3 \pm 0,5$ mm.
<b>LuK Repset:</b>	630 1090 09 = 230 0011 14 (328 0023 14) + <b>330 0015 12</b>

\*\*For model information please see LuK Catalogue / Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog / Pour les informations le modèle veuillez consulter le catalogue LuK / Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK / Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

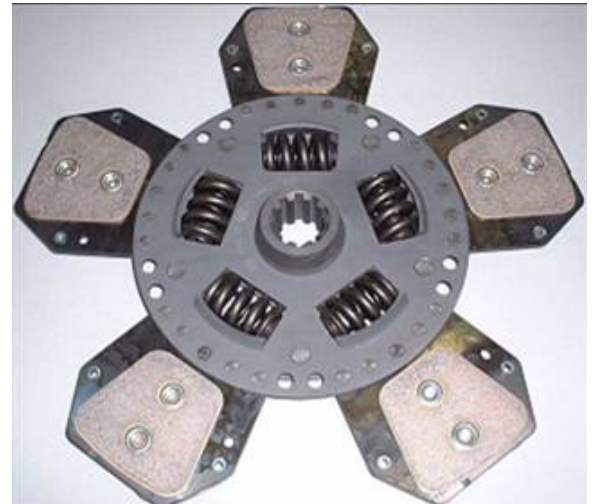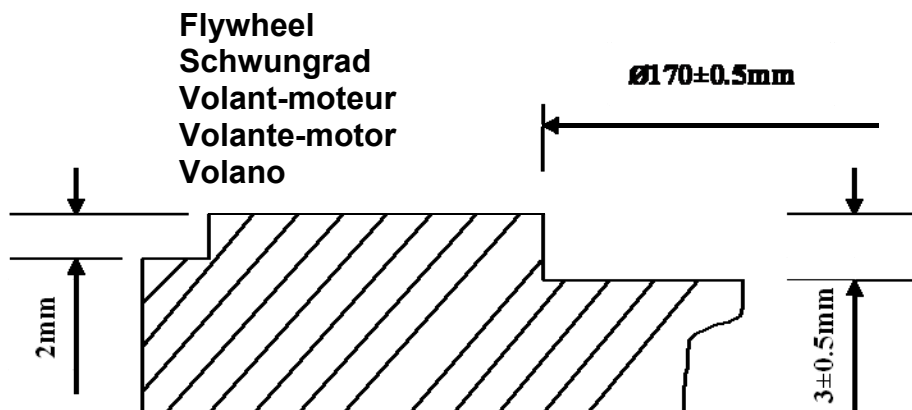

Issue Level 3